


SCHEDA CONTROLLO DEI TRATTAMENTI IGRODRY ZONA B.1

Descrizione:

Si tratta della parte bassa di una piccola parete a mattoni all'interno di una stanza con una grande vetrata
La superficie che presenta umidità di risalita è di circa 0,70 mq.

I problemi sono :

- 1) Odore di muffa
- 2) Umidità diffusa in particolar modo quando la vetrata è chiusa

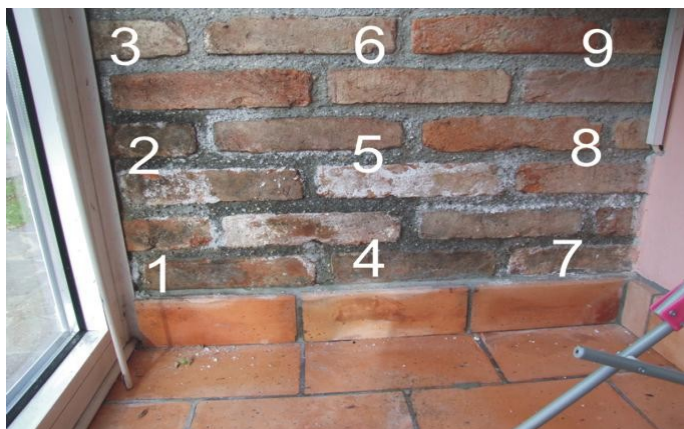

Valori rilevati prima di fare i trattamenti con Igrodry

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9
valori	65,4	67,3	52,1	57,9	47,2	34,6	48,4	43,3	35,3
Primo trattamento in data :	14/06/2015			litri usati		1,50			

Rilevamento valori in data : 18/06/2015

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9
valori	67,2	63,2	48,9	56,6	36	37,8	35,9	26,8	34,6
Secondo trattamento in data :	18/06/2015			litri usati		1,50			

Rilevamento valori in data: 17/07/2015

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9
valori	63,8	29	17,4	50,9	29	26,6	22	21	27,8
terzo trattamento	17/07/2015			litri usati		2,00			

Rilevamento valori in data: 17/08/2015

zone	1	2	3	4	5	6	7	8	9
valori	50,5	26,6	20,1	51,9	30,9	17,7	30,9	23,5	19,4

	prima	dopo	calo %
zona 1	65,4	50,5	22,8%
zona 2	67,3	26,6	60,5%
zona 3	52,1	20,1	61,4%
zona 4	57,9	51,9	10,4%
zona 5	47,2	30,9	34,5%
zona 6	34,6	17,7	48,8%
zona 7	48,4	30,9	36,2%
zona 8	43,3	23,5	45,7%
zona 9	35,3	19,4	45,0%
Calo generale medio			40,6%

Riepilogo generale:
superficie mq. 0,7
Numero trattamenti: 3
Utilizzo prodotto Igrodry Litri: 5

Questa prova, dai numeri dimostra risultati positivi, ma deve essere considerato che dalla prima lettura fatta in data 14/06/2015 a quella finale in data 17/08/2015 le temperature si sono impennate fino ai 38 gradi di giorno e 25 gradi di notte. Quindi verranno nuovamente controllate tutte le zone dopo svariati giorni che le temperature si saranno stabilizzate nella norma.

IMMAGINE PRIMA DEI TRATTAMENTI IGRODRY

DATA 14/06/2015



IMMAGINE DOPO 3 TRATTAMENTI IGRODRY

DATA 17/08/2015



Riepiloghi generali

- 1) Nessuna difficoltà nell'eseguire i trattamenti, ma per eseguire questo lavoro è stata fatta attenzione ai tempi di pausa fra i vari trattamenti e a un attento controllo alle misure dell'umidità
- 2) L'eventuale costo di questo lavoro per adesso corrisponde a € 500,00
nei prossimi controlli verrà considerato se ancora sono necessari ulteriori trattamenti
e verrà considerato se il costi finali saranno idonei per i risultati ottenuti su una superficie di mq. 0,70
- 3) Per risultati idonei verrà considerato che la superficie trattata non appaia l'umidità di risalita e i controlli risultino corretti perlomeno fino al mese di giugno del 2016.